
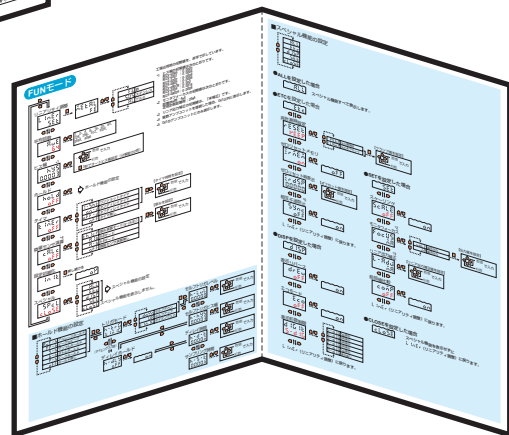
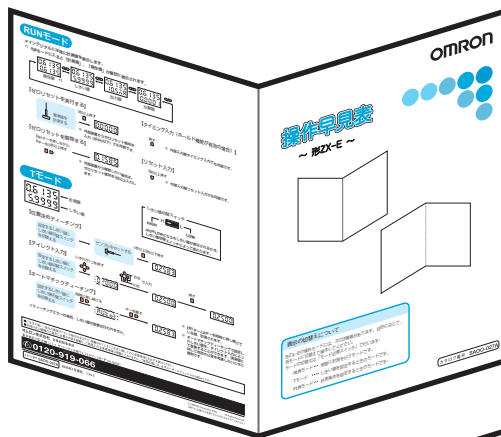


操作早見表

～ 形ZX-E ～

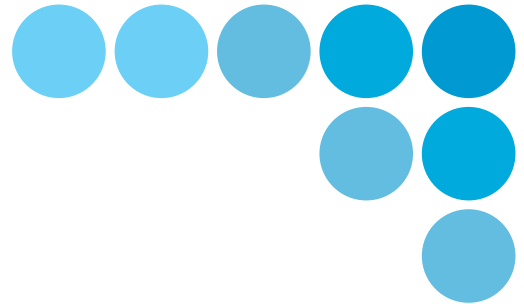


表示の切替えについて

形ZX-Eの操作モードには、次の3種類があります。目的に応じて、各モードに切替えて操作してください。

モードの切替えは「モード切替スイッチ」で行います。

- ・ RUNモード… 実際に計測を行うモードです。
- ・ Tモード …… しきい値を設定するときのモードです。
- ・ FUNモード… 計測条件を設定するときのモードです。

FUNモード

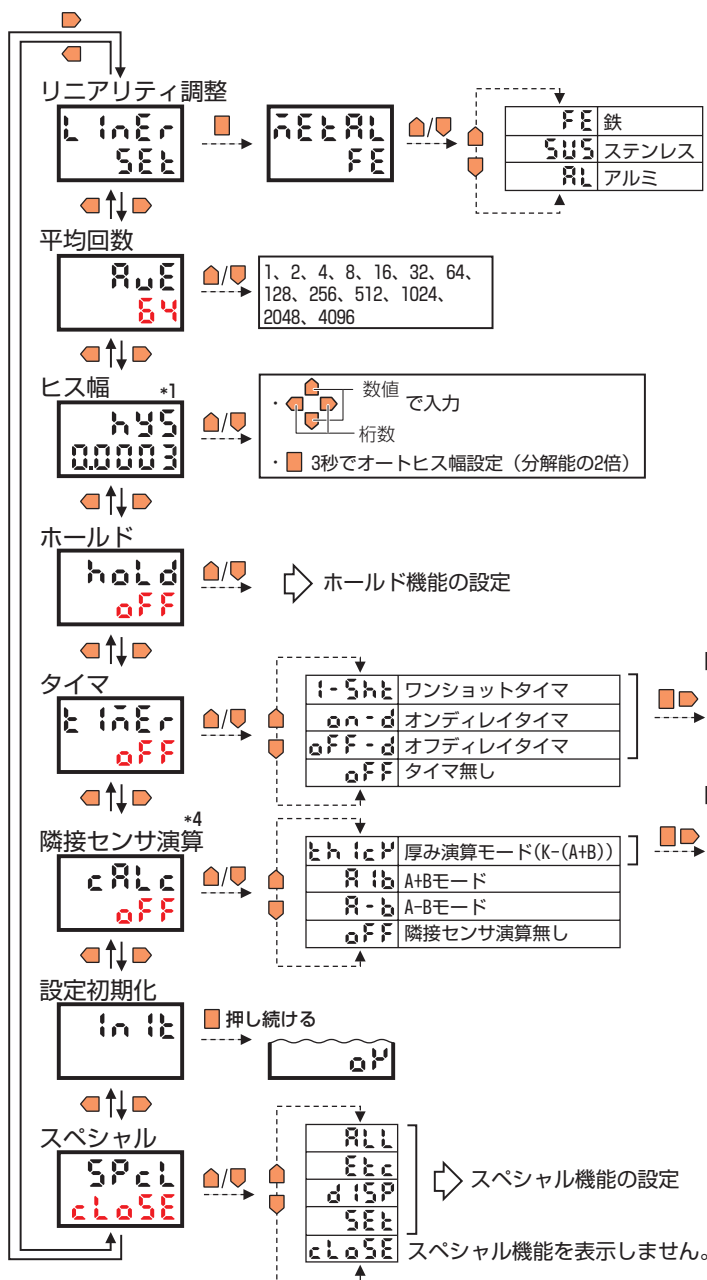

工場出荷時の初期値を、赤字で示しています。

*1 ヒス幅の初期値は次のとおりです。

形ZX-EDR5	: 0.0003
形ZX-ED01	: 0.0004
形ZX-ED02	: 0.0008
形ZX-EM02	: 0.0008
形ZX-EM07M	: 0.003
形ZX-EV04	: 0.0016
形ZX-EM02H	: 0.0008

*2 モニタフォーカスの初期値は次のとおりです。


距離0mm時	: 4mA
定格計測距離時	: 20mA

*3 リニア出力補正の初期値は、「未補正」です。


*4 複数アンプユニットを接続した場合、CH1以外に表示します。

*5 CH1のアンプユニットにのみ表示します。

■ホールド機能の設定

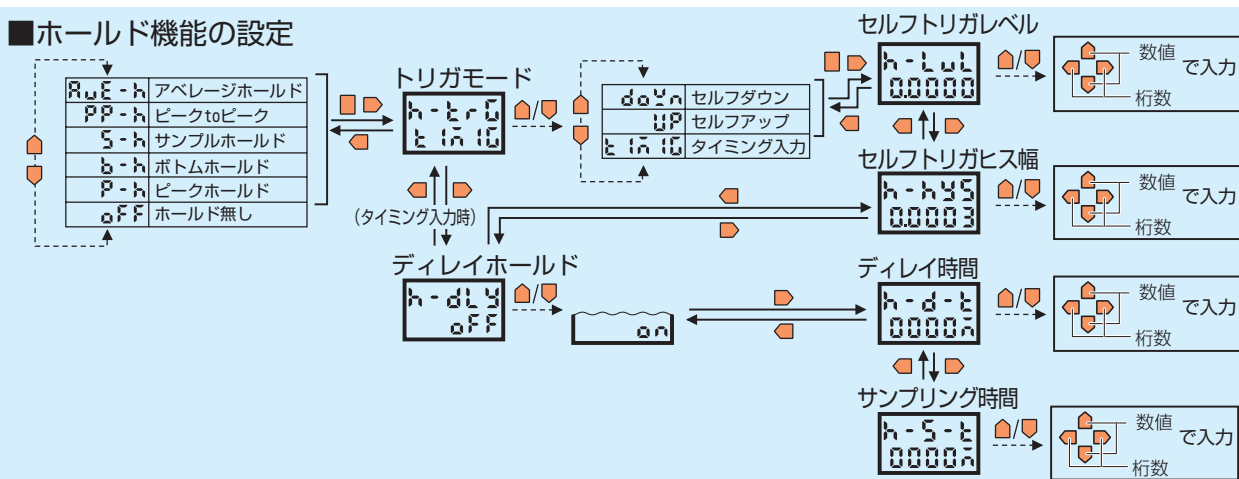


■スペシャル機能の設定

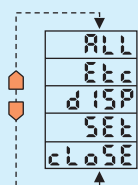

●ALLを設定した場合

ALL スペシャル機能すべて表示します。

●ETCを設定した場合

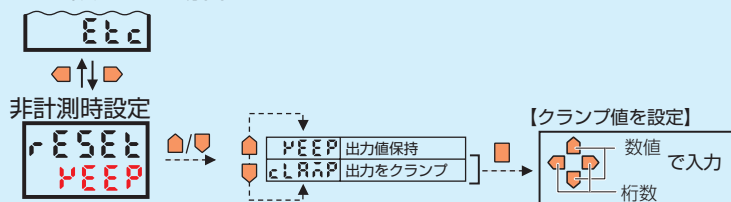


ゼロリセットメモリ



ゼロリセット時表示




 相互干渉防止



↓ InEr (リニアリティ調整) に戻ります。

 ●DISPを設定した場合




表示リバース



エコモード




表示桁数制限

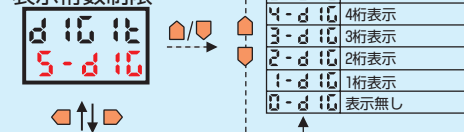

↓ InEr (リニアリティ調整) に戻ります。

 
●SETを設定した場合



スケーリング



 モニタフォーカス



リニア出力補正



前回値比較



↓ InEr (リニアリティ調整) に戻ります。


●CLOSEを設定した場合

cLoSE スペシャル機能を表示せずに
↓ InEr (リニアリティ調整) に戻ります。


RUNモード

メインデジタルには常に計測値を表示します。

*1 RUNモードに入ると「計測値」、「現在値」が最初に表示されます。

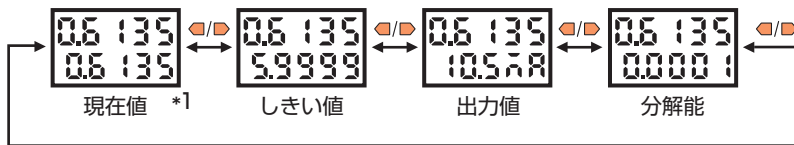


【ゼロリセットを実行する】

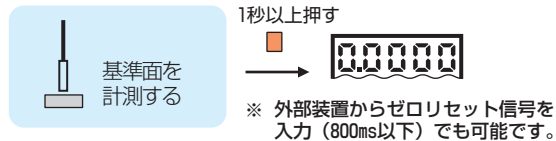

【タイミング入力（ホールド機能が有効の場合）】





【ゼロリセットを解除する】

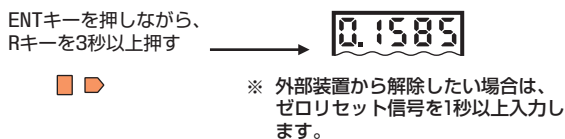


【リセット入力】




Tモード

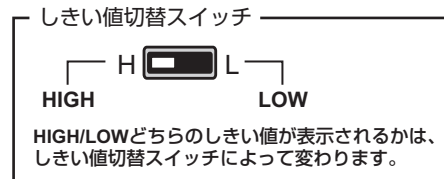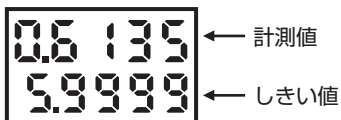

【位置決めティーチング】

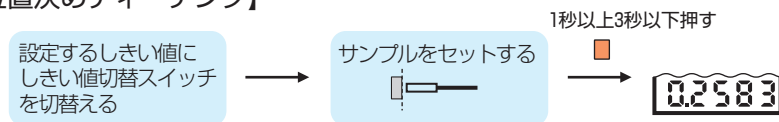

【ダイレクト入力】

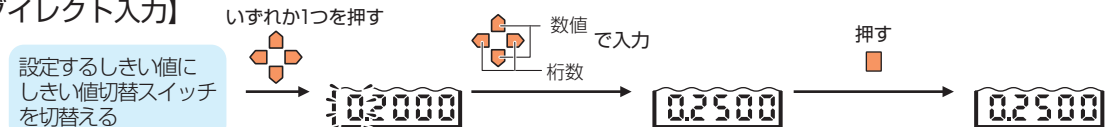

【オートマチックティーチング】



- ※ ENTキーとRキーを同時に押し続けている間、計測されます。
- ※ オートマチックティーチングで設定したしきい値を、ダイレクト入力によって変更することができます。実測値に対して判定の公差を考慮したいときに便利です。

※ティーチングエラーの場合、しきい値の変更は行われません。

●ご注文の前に、当社の最新の「センサ総合カタログ」に掲載されている「ご注文に際してのご承諾事項」を必ずお読みください。
●本誌は主に機種のご選定に必要な内容を掲載し、ご使用上の注意事項等は掲載しておりません。ご使用の際には、必ずユーザーズマニュアルをお読みください。

オムロン株式会社 営業統轄事業部

東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー14F (〒141-0032)

0120-919-066

カタログ番号 SA00-027A

2005年1月現在 ①ZN®

© OMRON Corporation 2005 All Rights Reserved.
お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください